

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou ouvrez la page contact. Les numéros de nos 7 agences (accueil et hotline technique) sont en dernière page.

<https://www.timcod.fr/contact>



Accueil › Réparation › Pannes d'imprimantes › Honeywell › PX940

GUIDE DE DÉPANNAGE

Guide de dépannage Honeywell PX940 : erreurs, pannes et solutions

Mis à jour le 21 octobre 2026 · Par les techniciens maintenance TIMCOD · Source : documentation officielle Honeywell, fiche technique et guide des accessoires PX940, FAQ Honeywell PX940, instructions de la carte d'interface applicateur (liste en fin de page)

FICHE PRODUIT TIMCOD

Voir la fiche produit Honeywell PX940 →

En bref. La Honeywell PX940 est une imprimante industrielle d'étiquettes de 4 pouces (203, 300 ou 600 dpi), en transfert thermique et thermique direct, avec écran tactile couleur ; elle existe avec vérificateur de codes-barres intégré (PX940V) ou sans (PX940A). Sa page produit officielle indique que Honeywell Productivity Solutions and Services fait désormais partie de Brady Corporation ; Brady a annoncé la finalisation de cette acquisition le 3 août 2026. Les documents Honeywell publics traitent surtout des étiquettes annulées par le vérificateur, du calibrage des étiquettes étroites, des rubans et supports acceptés, de l'écran et de la page web, et des messages du port applicateur. Ce guide reprend ces cas un par un. Cliquez sur une question pour ouvrir la fiche.

- **Un message s'affiche** (APPLICATOR PORT, erreurs 88 à 90 ou 1340 à 1344) : repérez-le dans le [tableau de repérage](#) et ouvrez la fiche correspondante.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



- **Le vérificateur rejette des étiquettes** : causes et vérifications dans la section [codes-barres refusés](#).
- **Les étiquettes ne sont pas détectées** : voyez les sections [calibrage](#) et [ruban et étiquettes](#).
- **Le problème revient régulièrement** : la section [maintenance préventive](#) explique en quoi elle réduit ce type de pannes.

Quelle erreur affiche ma Honeywell PX940 ? Repérage par message et par symptôme

La PX940 affiche ses messages sur son écran tactile couleur de 3,5 pouces. Les documents Honeywell publics consultés décrivent les messages du port applicateur, le comportement du vérificateur et les voyants des capteurs d'étiquette. Le tableau relie chaque message ou symptôme à sa cause et à la fiche de résolution.

Message ou état	Voyants (documentation Honeywell)	Cause probable	Fiche
APPLICATOR PORT: Wait for signal.	—	Attente du signal startprint de l'applicateur	Wait for signal
APPLICATOR PORT: Wait for reprint.	—	Attente d'un signal de réimpression de l'applicateur	Wait for reprint
EAPPERR1, EAPPERR2, EAPPERR3 (1340 à 1342)	—	Entrée d'erreur de l'applicateur activée	Erreurs 1340 à 1342
ERTWINEXT (1343)	—	Entrée externe RTW (Ready-to-Work) activée	Erreur 1343

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Message ou état	Voyants (documentation Honeywell)	Cause probable	Fiche
ENODATAREADY (1344)	—	PRINTFEED sans signal dataready en I-Style ou Z- Style ; étiquette non imprimée	Erreur 1344
ERRNOAPP (88)	—	Commande applicateur alors que le port applicateur est désactivé	Erreur 88
ERRAPP (89)	—	PORTOUT envoyé vers un port utilisé par l'applicateur	Erreur 89
ERRINPUTON (90)	—	PORTOUT.DATAREADY ou PORTIN GOSUB sous Direct Protocol	Erreur 90
Étiquette annulée puis réimprimée (vérificateur)	—	Code-barres sous le seuil de qualité défini	Code- barres refusé
Échec du calibrage sur étiquettes étroites	Voyants bleus des capteurs avant et arrière non alignés	Capteurs d'arrêt d'étiquette mal placés sous l'étiquette	Calibrage étiquettes étroites

Les messages du port applicateur proviennent des instructions Honeywell de la carte d'interface applicateur PX940 (50158270-001 Rev B) ; les voyants des capteurs, de la FAQ Honeywell sur la PX940. Le tiret indique que la page consultée ne précise pas l'état des voyants. Le tableau se limite aux messages décrits dans les documents Honeywell publics consultés.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Messages d'erreur de la Honeywell PX940 : port applicateur, causes et solutions

Les instructions Honeywell de la carte d'interface applicateur PX940 décrivent six erreurs et deux messages d'affichage. Pour chacun : la réponse courte, la cause et les réglages à contrôler.

Pourquoi ma Honeywell PX940 affiche-t-elle « APPLICATOR PORT: Wait for signal » ?

Message : `APPLICATOR PORT: Wait for signal.` ou `APPLICATOR PORT: Wait for reprint.` · PX940 équipée de la carte d'interface applicateur.

Réponse courte : La PX940 est en attente d'un signal de l'applicateur : le signal de démarrage d'impression (startprint) pour « Wait for signal », un signal de réimpression pour « Wait for reprint ». Honeywell range ces textes parmi les messages d'affichage, et non parmi les erreurs.

CAUSE PROBABLE

Les instructions Honeywell de la carte d'interface applicateur PX940 décrivent ces deux messages d'affichage : l'imprimante attend soit le signal startprint, soit le signal de réimpression envoyé par l'applicateur.

QUE FAIRE

1. Contrôlez que l'applicateur envoie bien le signal attendu à la PX940.
2. Ouvrez les réglages du port applicateur : sur la page web, Configure > Printing > Applicator ; sur l'écran tactile, Settings > Printing > Applicator.
3. Comparez les réglages Style (I-Style, Z-Style ou S-Style), Startprint (Level ou Pulse) et Reprint avec le fonctionnement de votre applicateur.

Ces messages n'apparaissent que si la carte d'interface applicateur (option) est installée et activée.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Source : [Applicator Interface Board for PX940 – Installation Instructions](#)  – instructions Honeywell 50158270-001 Rev B (documentation officielle).

Que veulent dire les erreurs 1340, 1341, 1342 et 1343 sur une Honeywell PX940 avec applicateur ?

Erreurs : EAPPERR1 (1340), EAPPERR2 (1341), EAPPERR3 (1342), ERTWINEXT (1343).

Réponse courte : Le défaut est signalé par l'applicateur : l'une de ses entrées d'erreur est active (1340 à 1342), ou bien l'entrée externe RTW, « Ready-to-Work » (1343). Cherchez la cause sur l'applicateur, puis contrôlez les réglages Error Port et RTW mode de la PX940.

CAUSE PROBABLE

Selon les instructions Honeywell de la carte d'interface applicateur PX940, EAPPERR1, EAPPERR2 et EAPPERR3 (1340 à 1342) correspondent à une entrée d'erreur de l'applicateur activée, et ERTWINEXT (1343) à l'entrée externe RTW activée.

QUE FAIRE

1. Repérez l'entrée en cause d'après le numéro : 1340 à 1342 pour les entrées d'erreur de l'applicateur, 1343 pour l'entrée externe RTW.
2. Recherchez sur l'applicateur pourquoi il active ce signal.
3. Dans les réglages du port applicateur de la PX940, vérifiez les paramètres Error Port et RTW mode.

Source : [Applicator Interface Board for PX940 – Installation Instructions](#)  – instructions Honeywell 50158270-001 Rev B (documentation officielle).



Pourquoi ma Honeywell PX940 n'imprime-t-elle pas l'étiquette et affiche-t-elle l'erreur 1344 « ENODATAREADY » ?

Erreur : **ENODATAREADY** (1344) · L'étiquette n'est pas imprimée.

Réponse courte : Une commande PRINTFEED a été exécutée en mode I-Style ou Z-Style alors que le signal « dataready » n'est pas activé : la PX940 n'imprime pas l'étiquette. Le réglage à contrôler est donc l'activation de ce signal.

CAUSE PROBABLE

Les instructions Honeywell de la carte d'interface applicateur PX940 indiquent que l'erreur 1344 survient quand PRINTFEED s'exécute sans signal dataready activé, en I-Style ou en Z-Style, et que l'étiquette n'est alors pas imprimée.

QUE FAIRE

1. Relevez le style configuré pour le port applicateur (réglage Style).
2. En I-Style comme en Z-Style, vérifiez que le signal dataready est activé.
3. Renvoyez l'étiquette une fois le réglage corrigé.

Source : [Applicator Interface Board for PX940 – Installation Instructions](#) – instructions Honeywell 50158270-001 Rev B (documentation officielle).

Comment corriger les erreurs 88 « ERRNOAPP », 89 « ERRAPP » et 90 « ERRINPUTON » sur une Honeywell PX940 ?

Erreurs : **ERRNOAPP** (88), **ERRAPP** (89), **ERRINPUTON** (90).

Réponse courte : L'erreur 88 signifie qu'une commande applicateur a été envoyée alors que le port applicateur est désactivé : Honeywell indique d'activer le port. Les erreurs 89 et 90 viennent du programme d'impression (commande PORTOUT vers un port de l'applicateur, ou commandes non admises sous Direct Protocol).

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



CAUSE PROBABLE

D'après les instructions Honeywell de la carte d'interface applicateur PX940 : ERRNOAPP (88) = commande applicateur alors que le port est désactivé ; ERRAPP (89) = commande PORTOUT envoyée vers un port utilisé par l'applicateur alors que le port est activé ; ERRINPUTON (90) = commandes PORTOUT.DATAREADY ou PORTIN GOSUB utilisées sous Direct Protocol.

Attention : Avant d'installer la carte : imprimante éteinte, cordon secteur et câbles de communication débranchés, précautions contre les décharges électrostatiques (ESD).

QUE FAIRE

1. Pour l'erreur 88, activez le port applicateur : sur la page web, System Settings > Manage I/O, Applicator sur Enable ; sur l'écran tactile, Settings > System Settings > Manage I/O.
2. Pour l'erreur 89, retirez du programme les commandes PORTOUT qui visent un port réservé à l'applicateur.
3. Pour l'erreur 90, n'employez pas PORTOUT.DATAREADY ni PORTIN GOSUB sous Direct Protocol.
4. Vérifiez que l'imprimante dispose au minimum du firmware Fingerprint v8.60, requis par Honeywell pour la carte applicateur.

Quand appeler un technicien : l'installation de la carte d'interface applicateur est réservée par Honeywell à un technicien de maintenance agréé.

Source : [Applicator Interface Board for PX940 – Installation Instructions](#) – instructions Honeywell 50158270-001 Rev B (documentation officielle).

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Problèmes de calibrage : ma Honeywell PX940 ne détecte pas mes étiquettes

La PX940 détecte les étiquettes avec un double capteur d'arrêt d'étiquette. La FAQ Honeywell traite les étiquettes étroites, la rétraction après calibrage et la position de la marque noire.

Pourquoi ma Honeywell PX940 n'arrive-t-elle pas à calibrer des étiquettes étroites ?

Symptômes : échec du calibrage du support avec des étiquettes étroites · Voyants bleus des capteurs avant et arrière non alignés.

Réponse courte : Les capteurs d'arrêt d'étiquette arrière et avant doivent tous deux se trouver sous l'étiquette. Si leurs voyants bleus ne sont pas alignés, déverrouillez le module avant et tournez la molette du capteur pour l'aligner avec les deux capteurs.

CAUSE PROBABLE

La PX940 utilise un double capteur d'arrêt d'étiquette (label stop sensor, LSS), arrière et avant (fiche technique). La FAQ Honeywell traite l'échec de calibrage des étiquettes étroites par l'alignement de ces deux capteurs sous l'étiquette.

QUE FAIRE (FAQ HONEYWELL)

1. Vérifiez que le capteur arrière et le capteur avant se trouvent tous deux sous l'étiquette.
2. Regardez les voyants bleus des deux capteurs : ils doivent être alignés sur une même ligne.
3. S'ils ne le sont pas, déverrouillez le module avant.
4. Tournez la molette du capteur jusqu'à l'aligner avec les capteurs arrière et avant.
5. Relancez le calibrage du support.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



La procédure complète de calibrage n'est pas décrite dans les documents Honeywell publics consultés.

Sources : [Honeywell PX940 Industrial Printer: 22 FAQs about Media, Ribbon Support and User Interface](#) – article Honeywell du 15 juillet 2020 · [PX940 Series Industrial Printer Data Sheet](#) – fiche technique Honeywell PX940 (Rev D, 06/20) (documentation officielle).

Comment faire reculer le support après le calibrage sur une Honeywell PX940 ?

Symptômes : support avancé après le calibrage, perte d'étiquettes courtes.

Réponse courte : Choisissez un mode de calibrage avec rétraction, « fast with retraction » ou « slow with retraction » : la PX940 ramène alors le support après le calibrage. Honeywell recommande ce mode pour les étiquettes de moins d'un pouce (25,4 mm) et le déconseille avec un ruban cire, qui peut baver.

CAUSE PROBABLE

La FAQ Honeywell sur la PX940 indique que la rétraction du support après calibrage est prise en charge grâce à ces deux modes de calibrage.

QUE FAIRE

1. Réglez le mode de calibrage sur « fast with retraction » ou « slow with retraction ».
2. Réservez ce mode de préférence aux étiquettes de moins d'un pouce ; selon Honeywell, il peut aussi fonctionner avec des étiquettes plus longues.
3. Évitez-le avec un ruban cire, qui risque de baver lors de la rétraction.

Source : [Honeywell PX940 Industrial Printer: 22 FAQs about Media, Ribbon Support and User Interface](#) – article Honeywell du 15 juillet 2020 (documentation officielle).

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Pourquoi ma Honeywell PX940 ne détecte-t-elle pas la marque noire de mes étiquettes ?

Symptômes : marque noire non reconnue au calibrage.

Réponse courte : Honeywell indique que la PX940 ne prend en charge que les marques noires situées sous le support. Une marque placée sur l'autre face n'est pas prise en charge.

CAUSE PROBABLE

La FAQ Honeywell sur la PX940 limite la détection aux marques noires situées sous le support. Elle liste aussi les supports acceptés : étiquettes séparées par un espace, étiquettes cartonnées (tags), tickets à marques et support continu.

QUE FAIRE

1. Vérifiez sur quelle face se trouve la marque noire de vos étiquettes.
2. Utilisez un support dont la marque noire est placée sous le support.
3. Si le support est compatible, relancez le calibrage (voir aussi [étiquettes étroites](#)).

Source : [Honeywell PX940 Industrial Printer: 22 FAQs about Media, Ribbon Support and User Interface](#) – article Honeywell du 15 juillet 2020 (documentation officielle).

Ruban et étiquettes de la Honeywell PX940 : encrage, longueur de ruban, rouleaux acceptés

Honeywell précise les rubans et rouleaux pris en charge par la PX940 ; un consommable hors de ces limites peut empêcher le chargement.



La Honeywell PX940 accepte-t-elle les rubans encrés à l'intérieur et à l'extérieur ?

Symptômes : doute sur le type de ruban, encre intérieure (CSI) ou extérieure (CSO).

Réponse courte : Oui. Selon Honeywell, la PX940 accepte les rubans encrés à l'intérieur comme à l'extérieur, et un sélecteur sur l'imprimante permet de passer d'un type à l'autre.

CAUSE PROBABLE

La FAQ Honeywell sur la PX940 indique la prise en charge des deux types d'encrage, avec un sélecteur sur l'imprimante pour passer de l'un à l'autre.

QUE FAIRE

1. Identifiez la face encrée du ruban : intérieure ou extérieure.
2. Placez le sélecteur de l'imprimante sur la position correspondante.
3. Vérifiez aussi la longueur du ruban (voir [rubans de 600 m](#)).

Source : [Honeywell PX940 Industrial Printer: 22 FAQs about Media, Ribbon Support and User Interface](#)  – article Honeywell du 15 juillet 2020 (documentation officielle).

Peut-on utiliser un ruban de 600 m sur une Honeywell PX940 ?

Symptômes : ruban de grande longueur impossible à monter.

Réponse courte : Non. Honeywell indique que la PX940 n'accepte pas les rubans de 600 m : la longueur maximale est de 450 m.

CAUSE PROBABLE

La FAQ Honeywell sur la PX940 fixe la longueur maximale de ruban à 450 m.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



QUE FAIRE

1. Commandez des rubans de 450 m au maximum.
2. Choisissez l'encrage (intérieur ou extérieur) adapté au réglage du sélecteur de l'imprimante (voir [sens du ruban](#)).

Source : [Honeywell PX940 Industrial Printer: 22 FAQs about Media, Ribbon Support and User Interface](#) – article Honeywell du 15 juillet 2020 (documentation officielle).

Pourquoi mon rouleau d'étiquettes enroulé vers l'intérieur pose-t-il problème sur la Honeywell PX940 ?

Symptômes : rouleau qui ne se monte pas ou ne se déroule pas correctement.

Réponse courte : Honeywell indique que la PX940 accepte les rouleaux enroulés vers l'extérieur et le support en paravent (fan-fold), mais pas les rouleaux enroulés vers l'intérieur. Seuls les mandrins d'alimentation rotatifs de 1,5 et 3 pouces sont pris en charge.

CAUSE PROBABLE

La FAQ Honeywell sur la PX940 liste les supports pris en charge et exclut les rouleaux enroulés vers l'intérieur.

QUE FAIRE

1. Vérifiez le sens d'enroulement du rouleau : étiquettes vers l'extérieur.
2. Vérifiez que le mandrin du rouleau mesure 1,5 ou 3 pouces.
3. Pour un volume important, le support en paravent (fan-fold) est aussi accepté.

Source : [Honeywell PX940 Industrial Printer: 22 FAQs about Media, Ribbon Support and User Interface](#) – article Honeywell du 15 juillet 2020 (documentation officielle).

Plusieurs de ces défauts mettent en cause le ruban ou les étiquettes utilisés. TIMCOD, [revendeur Honeywell](#), fournit [étiquettes](#), [rubans transfert thermique](#) et [têtes d'impression](#) pour imprimantes thermiques.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Code-barres refusé par le vérificateur de la Honeywell PX940 : causes et solutions

Sur la version avec vérificateur, une étiquette sous le seuil de qualité est annulée puis réimprimée. Honeywell signale plusieurs causes de rejet ou de notes basses liées à l'usage et au support.

Pourquoi ma Honeywell PX940 annule-t-elle une étiquette puis la réimprime-t-elle ?

Symptômes : étiquette annulée (voided) puis réimprimée · PX940 avec vérificateur intégré.

Réponse courte : Sur la PX940 avec vérificateur intégré, chaque code-barres est contrôlé après impression. Selon Honeywell, une étiquette qui n'atteint pas le seuil de qualité défini est annulée et une nouvelle étiquette est imprimée. Si les rejets se répètent, vérifiez le contraste du support, l'usage du bras du vérificateur et la forme des étiquettes.

CAUSE PROBABLE

La fiche technique PX940 indique que le vérificateur contrôle les codes 1D selon ISO/IEC 15416 (2016) et les codes 2D selon ISO/IEC 15415 (2011), et propose aussi un contrôle lu / non lu. Les notes d'application Honeywell précisent que le résultat est donné en réussite / échec et en notes ANSI de 1 à 4. La longueur maximale d'annulation est de 152,4 mm (6 pouces) en mode batch et de 304,8 mm (12 pouces) en impression à la demande.

QUE FAIRE

1. Consultez les résultats de vérification pour connaître la note obtenue (voir [rapports de vérification](#)).
2. Sur étiquettes de couleur, contrôlez le contraste entre code-barres et fond (voir [étiquettes de couleur](#)).
3. Assurez-vous que personne ne déchire les étiquettes contre le bras du vérificateur (voir [bras du vérificateur](#)).

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



4. Pour des étiquettes de forme particulière, voir [position du vérificateur](#).
5. Honeywell propose aussi une carte de calibrage du vérificateur (Verifier Calibration Card), réservée à la version avec vérificateur.

Cette fiche ne concerne que la PX940 équipée du vérificateur intégré (PX940V) ; la PX940A n'en a pas.

Sources : [PX940 Series Industrial Printer Data Sheet](#)  – fiche technique Honeywell PX940 (Rev D, 06/20) · [PX940 Barcode Printing in Hospital Pharmacies](#)  – note d'application Honeywell · [Auto Parts Labeling Application Brief](#)  – note d'application Honeywell · [PX940 Series Industrial Printers Accessories Guide](#)  – guide des accessoires Honeywell PX940 (Rev A, 01/20) (documentation officielle).

Peut-on déchirer les étiquettes contre le bras du vérificateur de la Honeywell PX940 ?

Symptômes : étiquettes détachées en les tirant vers le haut contre le bras du vérificateur.

Réponse courte : Non. Honeywell déconseille d'utiliser le bras du vérificateur comme barre de découpe en tirant le support vers le haut, car cela peut entraîner un échec de vérification permanent.

CAUSE PROBABLE

La FAQ Honeywell sur la PX940 répond explicitement à cette question : le bras du vérificateur ne doit pas servir de barre de découpe.

QUE FAIRE

1. Ne tirez pas le support vers le haut contre le bras du vérificateur pour détacher les étiquettes.
2. Transmettez cette consigne aux opérateurs : selon Honeywell, ce geste peut rendre la vérification définitivement défectueuse.

Source : [Honeywell PX940 Industrial Printer: 22 FAQs about Media, Ribbon Support and User Interface](#)  – article Honeywell du 15 juillet 2020 (documentation officielle).



Pourquoi mes codes-barres sur étiquettes de couleur obtiennent-ils une mauvaise note sur ma Honeywell PX940 ?

Symptômes : notes de vérification basses ou rejets sur support coloré.

Réponse courte : Honeywell déconseille certaines combinaisons de couleur de fond et de code-barres : un faible contraste entre le code et le fond donne des notes basses au vérificateur. Choisissez une combinaison bien contrastée.

CAUSE PROBABLE

D'après la FAQ Honeywell sur la PX940, le vérificateur note plus sévèrement les codes-barres dont le contraste avec le fond de l'étiquette est faible.

QUE FAIRE

1. Choisissez une couleur de fond et une couleur de code-barres qui offrent un contraste élevé.
2. Comparez ensuite les notes obtenues dans les rapports de vérification (voir [rapports de vérification](#)).

Source : [Honeywell PX940 Industrial Printer: 22 FAQs about Media, Ribbon Support and User Interface](#) – article Honeywell du 15 juillet 2020 (documentation officielle).

Pourquoi le vérificateur de ma Honeywell PX940 ne fonctionne-t-il pas avec des étiquettes de forme particulière ?

Symptômes : vérification inopérante sur étiquettes découpées en forme.

Réponse courte : Le vérificateur est fixé sur le côté gauche de l'imprimante et sa position ne se règle pas. Selon Honeywell, il peut ne pas fonctionner avec tous les supports, en particulier les étiquettes de forme spéciale.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



CAUSE PROBABLE

La FAQ Honeywell sur la PX940 précise que le vérificateur est fixe, côté gauche, et que le capteur de prise d'étiquette (Label Taken Sensor) ne peut pas non plus être déplacé.

QUE FAIRE

1. Tenez compte de la position fixe du vérificateur, à gauche, lors de la conception des étiquettes.
2. Avant de passer des étiquettes de forme spéciale en production, vérifiez qu'elles sont compatibles : Honeywell indique que le vérificateur peut ne pas fonctionner avec elles.

Source : [Honeywell PX940 Industrial Printer: 22 FAQs about Media, Ribbon Support and User Interface](#)  – article Honeywell du 15 juillet 2020 (documentation officielle).

Comment récupérer les résultats de vérification des codes-barres d'une Honeywell PX940 ?

Besoin : traçabilité des notes de vérification.

Réponse courte : La fiche technique Honeywell indique que les rapports de vérification sont accessibles par USB, par FTP/SFTP ou depuis la page web de l'imprimante. Le vérificateur peut aussi être piloté par l'interface VII (Verifier Integration Interface).

CAUSE PROBABLE

La PX940 avec vérificateur produit des rapports de vérification ; Honeywell décrit l'interface VII dans un manuel dédié, le « PX940V Verifier Integration Interface Command Reference Manual ».

QUE FAIRE

1. Récupérez les rapports sur une clé USB, par FTP/SFTP ou depuis la page web de l'imprimante.



2. Pour remonter les résultats vers un système hôte, utilisez l'interface VII décrite dans le manuel Honeywell dédié.

Sources : [PX940 Series Industrial Printer Data Sheet](#) – fiche technique Honeywell PX940 (Rev D, 06/20) · [PX940 Industrial Printer | Honeywell](#) – page produit officielle PX940 (documentation officielle).

Tête d'impression de la Honeywell PX940 : nettoyage et remplacement

Le guide des accessoires PX940 liste les cartes de nettoyage et les kits de tête par résolution.

Comment nettoyer la tête d'impression de la Honeywell PX940 ?

Entretien de la tête d'impression.

Réponse courte : Honeywell référence des cartes de nettoyage de tête (Printhead Cleaning Card, boîte de 25 cartes de 114,3 × 152,4 mm) parmi les accessoires de la PX940, et ses notes d'application mentionnent une routine intégrée de nettoyage de la tête. Les documents publics consultés ne détaillent pas la procédure : suivez celle du guide utilisateur PX940.

CAUSE PROBABLE

Selon les notes d'application Honeywell, la routine intégrée de nettoyage de la tête vise à maintenir la qualité d'impression pendant toute la durée de vie de l'imprimante.

QUE FAIRE

1. Utilisez les cartes de nettoyage de tête prévues par Honeywell pour la PX940.
2. Appliquez la procédure du guide utilisateur Honeywell « User Guide: PX940 Industrial Printer ».

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Sources : [PX940 Series Industrial Printers Accessories Guide](#) – guide des accessoires Honeywell PX940 (Rev A, 01/20) · [PX940 Barcode Printing in Hospital Pharmacies](#) – note d'application Honeywell · [Auto Parts Labeling Application Brief](#) – note d'application Honeywell (documentation officielle).

Quelle tête d'impression commander pour une Honeywell PX940 ?

Besoin : remplacement de la tête ou du rouleau d'impression.

Réponse courte : La tête doit correspondre à la résolution de l'imprimante. Honeywell propose trois kits de tête, en 200, 300 et 600 dpi, valables pour la PX940 avec ou sans vérificateur, ainsi qu'un kit rouleau d'impression (platen roller).

CAUSE PROBABLE

Le guide des accessoires PX940 liste les kits « Printhead 200 DPI », « Printhead 300 DPI » et « Printhead 600 DPI » et le kit « Platen Roller », pour les versions PX940A et PX940V.

QUE FAIRE

1. Relevez la résolution de votre PX940 (203, 300 ou 600 dpi selon la fiche technique).
2. Commandez le kit de tête de la même résolution.
3. Si le rouleau d'impression est usé, commandez aussi le kit Platen Roller.

Sources : [PX940 Series Industrial Printers Accessories Guide](#) – guide des accessoires Honeywell PX940 (Rev A, 01/20) · [PX940 Series Industrial Printer Data Sheet](#) – fiche technique Honeywell PX940 (Rev D, 06/20) (documentation officielle).

TIMCOD fournit des têtes d'impression pour imprimantes thermiques.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Connexion de la Honeywell PX940 : page web, Wi-Fi et Bluetooth

La PX940 se raccorde en standard par USB, Ethernet et RS-232 ; le Wi-Fi est une option et le Bluetooth sert à l'application Print Set MC.

Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me connecter à la page web de ma Honeywell PX940 ?

Symptômes : connexion refusée à l'interface web de l'imprimante.

Réponse courte : Honeywell indique que la page web peut être verrouillée par un autre navigateur déjà connecté. Éteignez puis rallumez l'imprimante pour libérer l'accès. Les identifiants d'origine figurent dans la documentation Honeywell.

CAUSE PROBABLE

Selon la FAQ Honeywell sur la PX940, une session ouverte dans un autre navigateur peut bloquer l'accès à la page web.

QUE FAIRE

1. Vérifiez qu'aucun autre poste n'a une session ouverte sur la page web de l'imprimante.
2. Éteignez puis rallumez l'imprimante pour lever le verrouillage.
3. Reconnectez-vous avec les identifiants de votre site ; pour les valeurs d'origine, reportez-vous à la documentation Honeywell.
4. Pour un accès chiffré, voir [HTTPS](#).

Source : [Honeywell PX940 Industrial Printer: 22 FAQs about Media, Ribbon Support and User Interface](#) – article Honeywell du 15 juillet 2020 (documentation officielle).



Comment ajouter le Wi-Fi sur une Honeywell PX940 ?

Symptômes : aucun réseau sans fil disponible sur l'imprimante.

Réponse courte : Sur la PX940, le Wi-Fi est une option : Honeywell propose un kit Wi-Fi installable sur site (carte interne et antenne), en version Amérique du Nord (États-Unis et Canada) ou Union européenne. La fiche technique indique la norme IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.

CAUSE PROBABLE

La fiche technique PX940 liste en standard l'USB 2.0, l'Ethernet 10/100 Mbit/s et le RS-232 ; la carte sans fil est optionnelle. Le guide des accessoires précise que chaque kit Wi-Fi est réservé à sa zone (NA ou UE).

QUE FAIRE

1. Vérifiez si l'imprimante est équipée de la carte sans fil optionnelle.
2. Commandez le kit de votre zone : la version UE est réservée à l'Union européenne, la version NA aux États-Unis et au Canada.
3. En attendant, l'Ethernet, l'USB et le RS-232 restent disponibles en standard.

Sources : [PX940 Series Industrial Printers Accessories Guide](#) – guide des accessoires Honeywell PX940 (Rev A, 01/20) · [PX940 Series Industrial Printer Data Sheet](#) – fiche technique Honeywell PX940 (Rev D, 06/20) (documentation officielle).

Peut-on imprimer en Bluetooth sur une Honeywell PX940 ?

Symptômes : impression impossible depuis un appareil Bluetooth.

Réponse courte : Selon la fiche technique Honeywell, le Bluetooth Low Energy de la PX940 sert uniquement à l'application Print Set MC, pour configurer et gérer l'imprimante depuis un smartphone Android ou iOS. Pour imprimer, utilisez l'USB,



l'Ethernet, le port série RS-232 ou le Wi-Fi optionnel.

CAUSE PROBABLE

La fiche technique PX940 mentionne « Bluetooth LE (Print Set MC only) ». Honeywell décrit Print Set MC comme une application mobile de gestion de l'imprimante, avec un guide en réalité augmentée et des alertes.

QUE FAIRE

1. Installez l'application Print Set MC, disponible selon Honeywell sur Google Play et sur l'iTunes Store.
2. L'imprimante porte une étiquette NFC statique qui contient son adresse MAC Bluetooth (ce n'est pas du RFID).
3. Pour l'impression, passez par une interface prise en charge : USB, Ethernet, RS-232 ou Wi-Fi (option).

Sources : [PX940 Series Industrial Printer Data Sheet](#)  – fiche technique Honeywell PX940 (Rev D, 06/20) · [Honeywell PX940 Industrial Printer: 22 FAQs about Media, Ribbon Support and User Interface](#)  – article Honeywell du 15 juillet 2020 · [PX940 Industrial Printer | Honeywell](#)  – page produit officielle PX940 (documentation officielle).

Firmware et langages de la Honeywell PX940 : HTTPS, IPL en 600 dpi, applications C#

Certaines fonctions dépendent de la version de firmware, de la résolution ou du programme qui tourne sur l'imprimante.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



La page web de ma Honeywell PX940 est-elle accessible en HTTPS ?

Symptômes : page web accessible seulement en HTTP.

Réponse courte : Oui, à partir du firmware H10.15.017868 selon Honeywell. Avec une version antérieure, une mise à jour du firmware est nécessaire pour accéder à la page web en HTTPS.

CAUSE PROBABLE

La FAQ Honeywell sur la PX940 date la prise en charge du HTTPS de la version de firmware H10.15.017868.

QUE FAIRE

1. Relevez la version de firmware de l'imprimante.
2. Si elle est antérieure à H10.15.017868, mettez le firmware à jour.
3. Les téléchargements logiciels sont proposés depuis la page Support de Honeywell PSS (rubrique Software Downloads), qui demande une connexion.

Sources : [Honeywell PX940 Industrial Printer: 22 FAQs about Media, Ribbon Support and User Interface](#) – article Honeywell du 15 juillet 2020 · [Brady Intelligent Productivity Solutions | Support](#) – page Support Honeywell PSS / Brady (documentation officielle).

Pourquoi le vérificateur de ma Honeywell PX940 ne contrôle-t-il plus les codes-barres pendant une application C# ?

Symptômes : aucune vérification pendant l'exécution d'une application Smart Printing en C#.

Réponse courte : La fiche technique Honeywell précise que la vérification des codes-barres est désactivée pendant l'exécution d'une application C# (Smart Printing). Ce comportement est prévu par Honeywell.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



CAUSE PROBABLE

La PX940 accepte les applications Honeywell C# pour l'impression intelligente (Smart Printing), mais la vérification est suspendue tant qu'une telle application tourne.

QUE FAIRE

1. Vérifiez si une application C# Smart Printing tourne sur l'imprimante.
2. Si les étiquettes doivent être vérifiées, imprimez-les sans application C# active.

Source : [PX940 Series Industrial Printer Data Sheet](#)  – fiche technique Honeywell PX940 (Rev D, 06/20) (documentation officielle).

Pourquoi le langage IPL n'est-il pas disponible sur ma Honeywell PX940 600 dpi ?

Symptômes : IPL indisponible sur une PX940 en 600 dpi.

Réponse courte : La fiche technique Honeywell indique que l'IPL n'est disponible qu'en 203 et 300 dpi. Sur une PX940 600 dpi, utilisez un autre langage : Fingerprint, Direct Protocol, ZSim2 (ZPL-II) ou DPL.

CAUSE PROBABLE

Parmi les langages de la PX940 (Fingerprint, Direct Protocol, IPL, ZSim2, DPL), la fiche technique réserve l'IPL aux résolutions 203 et 300 dpi.

QUE FAIRE

1. Vérifiez la résolution de l'imprimante.
2. En 600 dpi, choisissez Fingerprint, Direct Protocol, ZSim2 (ZPL-II) ou DPL.

Source : [PX940 Series Industrial Printer Data Sheet](#)  – fiche technique Honeywell PX940 (Rev D, 06/20) (documentation officielle).



Autres problèmes de la Honeywell PX940 : écran tactile, transport

Deux situations courantes traitées par la FAQ Honeywell sur la PX940.

L'écran tactile de ma Honeywell PX940 ne répond plus : que faire ?

Symptômes : écran tactile insensible ou mal aligné.

Réponse courte : Honeywell recommande de lancer l'assistant de calibrage de l'écran tactile depuis la page web interne de l'imprimante, menu Services > Screen Calibration.

CAUSE PROBABLE

La FAQ Honeywell sur la PX940 traite l'écran tactile qui ne répond pas par un recalibrage de l'écran lancé depuis la page web.

QUE FAIRE

1. Ouvrez la page web de l'imprimante depuis un navigateur.
2. Allez dans Services > Screen Calibration.
3. Suivez l'assistant de calibrage de l'écran.
4. Si la page web refuse la connexion, voir [page web inaccessible](#).

L'écran de la PX940 est un écran tactile LCD couleur de 3,5 pouces (fiche technique).

Sources : [Honeywell PX940 Industrial Printer: 22 FAQs about Media, Ribbon Support and User Interface](#) – article Honeywell du 15 juillet 2020 · [PX940 Series Industrial Printer Data Sheet](#) – fiche technique Honeywell PX940 (Rev D, 06/20) (documentation officielle).

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Comment préparer une Honeywell PX940 pour un transport ?

Situation : expédition ou déménagement de l'imprimante.

Réponse courte : Retirez les étiquettes et le ruban avant d'expédier l'imprimante : Honeywell déconseille de les laisser en place, pour éviter des dommages pendant le transport.

CAUSE PROBABLE

La FAQ Honeywell sur la PX940 recommande de retirer support et ruban avant toute expédition.

QUE FAIRE

1. Retirez le rouleau d'étiquettes.
2. Retirez le ruban.
3. Emballez ensuite l'imprimante pour l'expédition.

Source : [Honeywell PX940 Industrial Printer: 22 FAQs about Media, Ribbon Support and User Interface](#) – article Honeywell du 15 juillet 2020 (documentation officielle).

Quand faire appel à un technicien pour une Honeywell PX940 ?

Les fiches ci-dessus proposent d'abord un réglage, un changement de consommable ou une vérification. Dans le cas suivant, la documentation Honeywell réserve l'intervention à un technicien de maintenance agréé :

- **Installation de la carte d'interface applicateur** : réservée par Honeywell à un technicien de maintenance agréé (imprimante éteinte et débranchée, précautions ESD).

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Éviter les pannes récurrentes de la Honeywell PX940 : la maintenance préventive

Plusieurs fiches de ce guide mettent en cause des capteurs mal positionnés ou encrassés, une tête ou un contre-rouleau à nettoyer, des réglages ou des consommables inadaptés. Ce sont précisément les points qu'une visite de maintenance préventive contrôle avant qu'ils ne provoquent une panne.

La maintenance préventive TIMCOD s'inscrit dans le maintien en condition opérationnelle (MCO) de votre parc : des visites préventives planifiées, réalisées par des techniciens certifiés, avec un rapport détaillé. Ce qu'elle vous apporte sur un parc de PX940 :

Moins de pannes, moins d'arrêts

Réduction des interruptions de production liées aux imprimantes d'étiquettes.

Pièces usées détectées à temps

Tête d'impression, contre-rouleau, capteurs : repérés avant qu'ils ne provoquent une panne.

Nettoyage et contrôle réguliers

Tête d'impression, rouleaux et capteurs nettoyés et contrôlés à chaque visite.

Durée de vie prolongée

Une imprimante entretenue et bien réglée dure plus longtemps.

Qualité d'impression maintenue

Codes-barres lisibles, noirceur et pression de tête adaptées à vos consommables.

Moins d'interventions d'urgence

Les incidents se traitent en visite planifiée plutôt qu'en dépannage.

Coûts de maintenance maîtrisés

Un budget prévisible plutôt que des réparations subies.

Des techniciens spécialisés Honeywell

Un accompagnement par des équipes qui connaissent vos équipements.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



En complément, la maintenance curative TIMCOD comprend le support téléphonique (hotline), la remise en état de fonctionnement, l'échange express et, en option, le SWAP. Les contrats de maintenance existent en trois niveaux (Essentiel, Confort, Premium).

Questions fréquentes sur le dépannage de la Honeywell PX940

Pourquoi ma Honeywell PX940 annule-t-elle une étiquette puis la réimprime-t-elle ?

Sur la PX940 avec vérificateur intégré, chaque code-barres est contrôlé selon les normes ISO/IEC 15416 (1D) et 15415 (2D). Une étiquette qui n'atteint pas le seuil de qualité défini est annulée et une nouvelle étiquette est imprimée. Si les rejets se répètent, vérifiez le contraste du support, l'usage du bras du vérificateur et la forme des étiquettes. [Voir la fiche détaillée.](#)

L'écran tactile de ma Honeywell PX940 ne répond plus : que faire ?

Honeywell recommande de lancer l'assistant de calibrage de l'écran tactile depuis la page web interne de l'imprimante, dans le menu Services puis Screen Calibration. [Voir la fiche détaillée.](#)

Pourquoi ma Honeywell PX940 n'arrive-t-elle pas à calibrer des étiquettes étroites ?

Les capteurs d'arrêt d'étiquette arrière et avant doivent tous deux se trouver sous l'étiquette. Si leurs voyants bleus ne sont pas alignés, déverrouillez le module avant et tournez la molette du capteur pour l'aligner avec les deux capteurs. [Voir la fiche](#)



[détaillée.](#)

Peut-on utiliser un ruban de 600 m sur une Honeywell PX940 ?

Non. Honeywell indique que la PX940 n'accepte pas les rubans de 600 m : la longueur maximale est de 450 m. Elle accepte en revanche les rubans encrés à l'intérieur comme à l'extérieur. [Voir la fiche détaillée.](#)

Peut-on imprimer en Bluetooth sur une Honeywell PX940 ?

Selon la fiche technique Honeywell, le Bluetooth Low Energy de la PX940 sert uniquement à l'application Print Set MC, pour configurer et gérer l'imprimante depuis un smartphone Android ou iOS. Pour imprimer, utilisez l'USB, l'Ethernet, le port série RS-232 ou le Wi-Fi optionnel. [Voir la fiche détaillée.](#)

Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me connecter à la page web de ma Honeywell PX940 ?

Honeywell indique que la page web peut être verrouillée par un autre navigateur déjà connecté. Éteignez puis rallumez l'imprimante pour libérer l'accès. Les identifiants d'origine figurent dans la documentation Honeywell. [Voir la fiche détaillée.](#)

Pourquoi mes codes-barres sur étiquettes de couleur obtiennent-ils une mauvaise note sur ma Honeywell PX940 ?

Honeywell déconseille certaines combinaisons de couleur de fond et de code-barres : un faible contraste entre le code et le fond donne des notes basses au vérificateur. Choisissez une combinaison bien contrastée. [Voir la fiche détaillée.](#)



Peut-on déchirer les étiquettes contre le bras du vérificateur de la Honeywell PX940 ?

Non. Honeywell déconseille d'utiliser le bras du vérificateur comme barre de découpe en tirant le support vers le haut, car cela peut entraîner un échec de vérification permanent. [Voir la fiche détaillée.](#)

Sources consultées

Toutes les causes, procédures et messages de ce guide proviennent des pages et documents ci-dessous de la documentation officielle Honeywell (et de Brady pour le rattachement de l'activité), consultés le 20 octobre 2026.

- [PX940 Series Industrial Printer Data Sheet](#) [🔗](#) – fiche technique Honeywell (Rev D, 06/20) **officielle**
- [Honeywell PX940 Industrial Printer: 22 FAQs about Media, Ribbon Support and User Interface](#) [🔗](#) – article Honeywell du 15 juillet 2020 **officielle**
- [PX940 Series Industrial Printers Accessories Guide](#) [🔗](#) – guide des accessoires Honeywell (Rev A, 01/20) **officielle**
- [Applicator Interface Board for PX940 – Installation Instructions](#) [🔗](#) – 50158270-001 Rev B **officielle**
- [PX940 Barcode Printing in Hospital Pharmacies](#) [🔗](#) – note d'application Honeywell **officielle**
- [Auto Parts Labeling Application Brief](#) [🔗](#) – note d'application Honeywell **officielle**
- [PX940 Industrial Printer | Honeywell](#) [🔗](#) – page produit officielle PX940 (bandeau de rattachement à Brady, liste des documents) **officielle**
- [Brady Intelligent Productivity Solutions | Support](#) [🔗](#) – page Support Honeywell PSS / Brady **officielle**
- [Brady Corporation Completes Transformational Acquisition of Honeywell Technologies' Productivity Solutions and Services Business, Creating Leading Industrial Technology Company](#) [🔗](#) – communiqué Brady du 3 août 2026 **officielle**

Le guide utilisateur « User Guide: PX940 Industrial Printer » (PX900-EN-UG-01 Rev K), le « PX940V Verifier Integration Interface Command Reference Manual », les manuels de référence Fingerprint et IPL et le Security Guide, sur prod-edam.honeywell.com, les articles Honeywell « 25 FAQs about Printing Support,

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



Service and Maintenance » et « 41 FAQs about ANSI Grading and Verification Support » et la base de connaissances sps-support.honeywell.com n'ont pas été consultés pour ce guide ; ils ne sont pas cités. Si la panne relève de ces documents, reportez-vous à la documentation du constructeur ou faites appel aux techniciens TIMCOD.

Voir aussi

- Fiche produit sur [timcod.fr](https://www.timcod.fr) : [Honeywell PX940](#)
- [Toutes les pannes des imprimantes Honeywell \(PM43, PF4i, PX6i, MP Compact4 Mark III, MP Nova, PC23d, PC42, PC43, PD43, PD45S, PM23c, PM45 et PM45c, PX45 et PX65, RP2 et RP4\)](#)
- [Maintenance et réparation des imprimantes Honeywell](#)
- [Toutes les pannes d'imprimantes, toutes marques](#)
- [Maintien en condition opérationnelle : maintenance préventive et curative](#)
- [TIMCOD, revendeur Honeywell](#)
- [Consommables pour imprimantes thermiques : étiquettes, rubans transfert thermique, têtes d'impression](#)
- [Kits de nettoyage pour imprimantes](#)

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page



NOS AGENCES EN FRANCE

7 agences TIMCOD pour couvrir toute la France

125 experts répartis dans 7 agences, de Lille à Aix-en-Provence. Appelez l'accueil ou la hotline technique de l'agence la plus proche de vos sites.

Contactez TIMCOD

Une question, une panne qui persiste, une demande de réparation ? Écrivez-nous depuis la page contact de [timcod.fr](https://www.timcod.fr), ou appelez l'une de nos 7 agences ci-dessous.

<https://www.timcod.fr/contact>

TIMCOD Nord

495 rue Lavoisier
59112 Annoeullin

☎ ACCUEIL	03 74 45 45 35
📞 HOTLINE TECHNIQUE	03 74 45 45 37

TIMCOD Île-de-France

10 A rue Blaise Pascal, Bâtiment C
78990 Élancourt

☎ ACCUEIL	01 77 04 86 26
📞 HOTLINE TECHNIQUE	01 77 04 86 30

TIMCOD Est

7 rue Icare
67960 Entzheim

☎ ACCUEIL	03 68 33 29 10
📞 HOTLINE TECHNIQUE	03 68 41 90 80

TIMCOD Ouest

7 bis rue Augustin Fresnel
44470 Carquefou

☎ ACCUEIL	02 28 00 99 99
📞 HOTLINE TECHNIQUE	02 28 00 99 84

TIMCOD Rhône-Alpes

40 route de Lyon, PA de Chambetière
69960 Corbas

☎ ACCUEIL	04 26 22 15 20
📞 HOTLINE TECHNIQUE	04 26 22 15 15

TIMCOD Sud-Ouest

3 impasse de los Appares
31790 Saint-Jory

☎ ACCUEIL	05 34 66 61 46
📞 HOTLINE TECHNIQUE	05 34 66 76 88

TIMCOD Sud-Est

545 rue François Hennebique, ZI Milles
13290 Aix-en-Provence

☎ ACCUEIL	04 42 60 78 78
📞 HOTLINE TECHNIQUE	04 42 60 78 76

Version PDF de la page <https://www.timcod.fr/reparation/pannes-imprimantes/honeywell/px940>, mise à jour le 21 octobre 2026.

Besoin d'un technicien ? Contactez TIMCOD

Scannez le QR code ou rendez-vous sur www.timcod.fr/contact · numéros de nos 7 agences en dernière page

